



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Opel	Typ / Modell	Mokka 1.2 Turbo GS (EURO 6e)
Aufbau	Geländewagen SUV		(161)
FIN	VXKUSHN5SPW099216	Erstzulassung	09.11.2023
		abgelesener Tachostand	106.474 km
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Zul. Gesamtgewicht	1.740 kg
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Hubraum	1.199 cm³
Leistung	96 kW (131 PS)	Anzahl Türen	5
Getriebeart	Automatik	Anzahl Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz Perla Nera Metallic	Fälligkeit HU	Fällig
		Polster Typ / Farbe	Stoff / Schwarz

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar. Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Kofferraumabdeckung nicht vorhanden.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	215/60 R 17 100 H	A	3 mm
Vorne rechts	215/60 R 17 100 H	A	3 mm
Hinten links	215/60 R 17 100 H	A	5 mm
Hinten rechts	215/60 R 17 100 H	A	5 mm
Tirefit fehlt			

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt


Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS)	Fensterzierleisten schwarz	Otto-Partikelfilter (OPF)
Antriebsart: Frontantrieb	Feststellbremse elektrisch	Scheibenwischer mit Regensensor
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Scheinwerfer LED
Dachhimmel schwarz	Heckleuchten LED	Seitenairbag vorn
Dachspoiler	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Karosserie: 5-türig	Start/Stop-Anlage
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungssensor	Klimaautomatik	Tagfahrlicht LED
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Kopf-Airbag-System	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
	LM-Felgen	
	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Freisprecheinrichtung	Nebelscheinwerfer LED
Bluetooth-Schnittstelle	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit	Opel Connect (kostenpflichtig)
Digitales Kombiinstrument	Abstandsregelung und Stopp-Funktion	Rückfahrkamera
Einparkhilfe hinten	Lenkrad (Leder)	Sitzheizung vorn
Einparkhilfe vorn	Lenkrad heizbar	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Fahrassistenz-System: Active Safety Brake	Lenkrad mit Multifunktion	Sprachsteuerung
Fahrassistenz-System: Drive Mode	Lenkrad mit Schaltwippen	USB-Vorrüstung
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent		

Reparaturkosten / Minderwerte

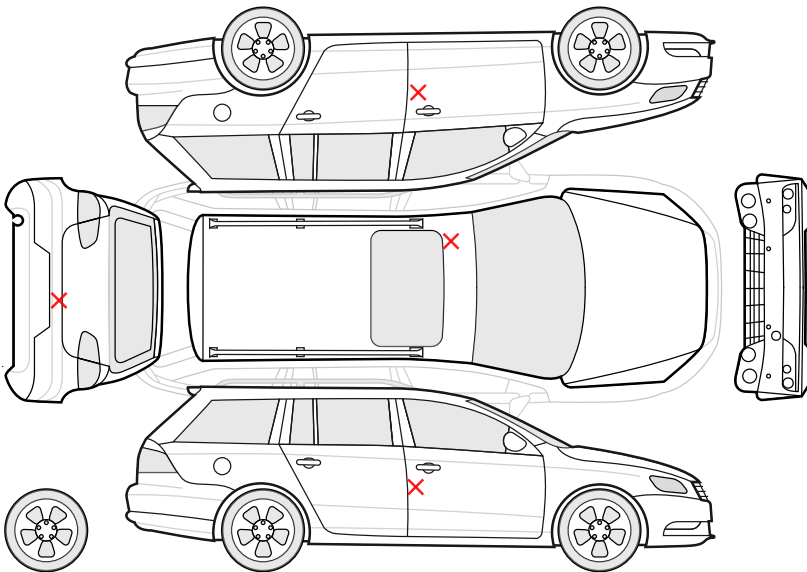

Optischer Zustand

Dach Delle , smart repair
Türeinstiege Dellen, Kratzer , smart repair
Fahrzeug Oberflächenkratzer , Steinschläge, Dellen, Anätzungen
Stoßfänger hinten Kratzer , lackieren
Tür vorne links Kratzer , smart repair
Tür vorne rechts Verformung, Kratzer , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Innenraum

Dämmmatte Motorhaube beschädigt , erneuern
Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig , durchführen
Service fällig , durchführen

Fehlteile

Serviceheft fehlt, erneuern
Tirefit fehlt, erneuern
Laderaumabdeckung fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Innen, Dämmmatte Motorhaube, beschädigt , erneuern



Bild 2: Außen, Dach, Delle , smart repair

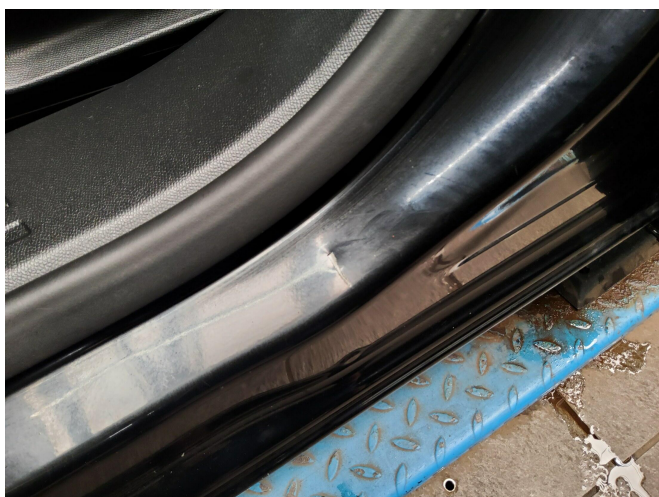


Bild 3: Außen, Türeinstiege , Dellen, Kratzer , smart repair



Bild 4: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , lackieren

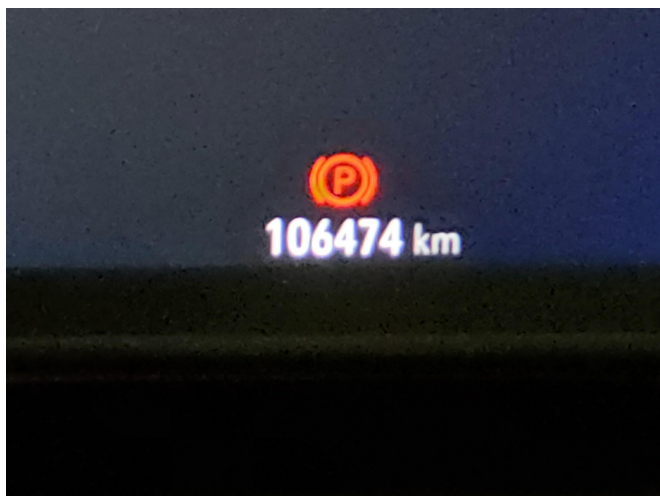


Bild 5: Außen, Tür vorne links, Kratzer , smart repair

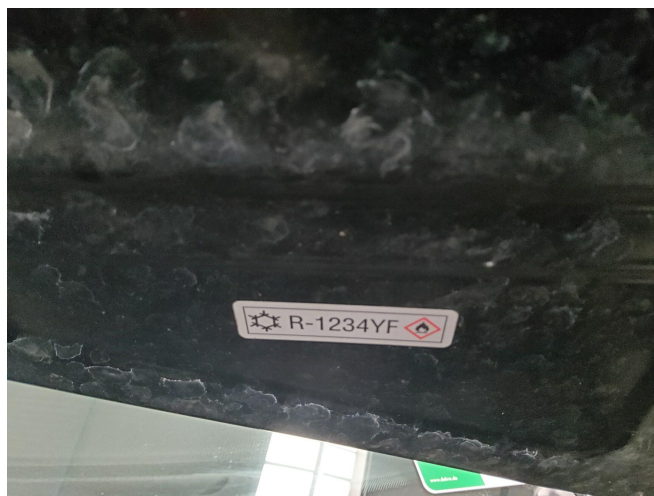


Bild 6: Außen, Tür vorne rechts, Verformung, Kratzer ,
instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Sonstige Bilder



1.



2.