#### Dipl. Ing. Thomas Kožlik

von der Industrie- und Handelskammer Südthüringen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieten für Grundstücke und Gebäude Töpfemarkt 5 A 98617 Meiningen

Telefon

Büro: 03693/41206 privat: 03693/8827188

# Zusammenfassung des Gutachtens zur Ermittlung des Verkehrswertes der Flurstücke

Flurstücke: 375/16 - bebaut

375/34 - unbebaut

Gebäudenummer: 44 (Flurstück 376/16)

Straße: Dolmarstraße

Ort: 98617 Meiningen

Landkreis: Schmalkalden- Meiningen

Land: Thüringen

Bezeichnung: 375/16: Flurstück mit einem Wohnhaus (eingeschossig,

zusätzlich unterkellert und mit einem ausgebauten

Dachgeschoss, zusätzlich mit einem unterkellerten

eingeschossigen Windfanganbau) sowie einem

Nebengebäude und einem Lagergebäude

375/34: Garten mit einer geplanten Garage im Rohbau

Suchkriterium: Einfamilienhaus (Flurstück 375/16)

Baugrundstück (Flurstück 375/34)

Nutzung zum

Wertermittlungsstichtag: ungenutzt, ursprünglich Wohnnutzung (Flurstück 376/16)

bzw. Gartennutzung (Flurstück 375/34)

Zweck der Ermittlung: Verfahren 10 K 9/25 Amtsgericht Meiningen

Tag der Besichtigung: 26.05. 2025,10:00 Uhr (im Beisein des Antragstellers mit

Partnerin und seiner Prozessbevollmächtigten sowie dem

Partner und der Tochter der Antragsgegnerin)

Wertermittlungsstichtag: 26.05. 2025

Unterlagen: - Grundbuchauszug und Angaben, bereitgestellt durch das

Amtsgericht Meiningen

- Angaben der Anwesenden zum Tag der Besichtigung

- Bauunterlagen der Anlage, bereitgestellt von der Tochter

der Antragsgegnerin

ermittelte Daten: - Recherche Katasterbereich Schmalkalden (Thür.

Landesamtes für Bodenmanagement und

Geoinformation)

- Grundstücks- und Gebäudebesichtigungen (soweit

möglich)

- Überprüfung der Brutto-Grundflächen Wohnhaus

Auftraggeber: Amtsgericht Meiningen

Eigentümer: nach dem Grundbuchauszug

Das Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der Unterlagen und ermittelten Daten erstellt.

Grundlage für den Verkehrswert gemäß §194 des Baugesetzbuches ist die Immobilienwertermittlungsverordnung 2021.

Das Vergleichswertverfahren führt nicht zum Verkehrswert, da keine entsprechenden Vergleichswerte zur Verfügung stehen.

Das Ertragswertverfahren ist nach Punkt 13 keine Grundlage für den Verkehrswert.

Damit bildet das Sachwertverfahren nach § 35-39 der ImmoWertV 21 die Grundlage für den Verkehrswert

Zur Sicherstellung der Modellkonformität sind das bei der Ermittlung des Sachwertfaktors (§ 10 der ImmoWertV 21) verwendete Ableitungsmodell und die zugrunde gelegten Daten zu beachten (Lit.4).

Die Bemerkungen in Pkt. 1 sind zu beachten!

Verkehrswerte:

Flurstück 375/16: 57.500,00 Euro Flurstück 375/34: 23.000,00 Euro

Meiningen, den 30.05. 2025

Mores Word



## 1. Allgemeines

Grundbuch: Amtsgericht Meiningen

Grundbuch von Helba

(Amtlicher Ausdruck vom 31.03.2025)

Blatt: 399

Gemarkung: Helba

Flurstücke: 375/16 375/34

Fläche. 598 m<sup>2</sup> 657 m<sup>2</sup>

Abteilung II: angeordnete Zwangsversteigerung

Abteilung III: nach dem Grundbuch

Baulasten: keine (gemäß der Angabe Amtsgericht Meiningen)

Denkmalschutz: nein (gemäß der Angabe Amtsgericht Meiningen)

Flurbereinigungs-

verfahren: nein (gemäß der Angabe Amtsgericht Meiningen)

Einordnung: gemäß § 34 Baugesetzbuch (Innenbereich)

Mischgebiet

(nach Recherche Katasterbereich Schmalkalden)

Einordnung: ortsübliche Erschließung an der Straße Dolmarstraße

(Nordseite), parallel zur eigentlichen Dolmarstraße (Bundesstraße 19)

. Straße: ausgebaut und meist unbefestigt

. Wasser, Elektro: zentral

. Abwasser: Direkteinleitung

Funktionstüchtigkeit: Flurstück 375/16: meist nicht mehr gewährleistet

Wohnhaus mit Windfanganbau

Heizen: zentrale Warmwasserheizung auf

Festbrennstoffbasis (Gliederheizkessel und

Gussheizkörper der ehem. DDR), Einzelofen im Wohnzimmer

Sanitär: Erdgeschoss: Duschraum mit fast bodengleicher

Dusche, WC, Waschbecken

Kochen: Elektroherd, Beistellherd

Nebengebäude: Lager

Lagergebäude: einseitig offenes Lager

Flurstück 375/34:

Garten, Garage im Rohbau

## 2. Beschreibung der Lage

Lage: Meiningen ist die Kreisstadt des südthüringischen Land-

kreises Schmalkalden-Meiningen mit ca. 121.000 Ein-

wohnern an der bayerischen Landesgrenze. Meiningen selbst hat ca. 24.500 Einwohner (nur Stadt) und liegt ca.15 km von der bayerischen Landesgrenze bzw. ca.

- 54 km südlich von Eisenach

23 km südwestlich von Suhl

- 103 km nördlich von Würzburg

an der Bundesstraßen 19 (Eisenach/Würzburg)

bzw. 280 in Richtung Zella-Mehlis sowie

89 in Richtung Hildburghausen.

Meiningen besitzt Anschluss an die Autobahn A 71

in Richtung Erfurt und Schweinfurt.

Ortslage: nordöstliche Ortslage von Meiningen, ca. 2,4 km Luftlinie

(375/34) bzw. ca. 2,7 km Luftlinie (375/15) nordöstlich vom

Stadtzentrum (Markt), südlich der Bundesstraße 19

(Zubringer zur Autobahnauffahrt Meiningen Nord der A71,

die sich ca. 4 km Luftlinie südöstlich befindet), westlich der Dorflage des Ortsteiles Helba, meist Wohnbebauung und teilweise Gärten als

Nachbarbebauung,

südlich befindet sich ein Weg und Außenbereich

mittlere Wohnlage

Vorteile: Nähe zum Außenbereich

Nähe zur Autobahnauffahrt

Nachteile: Nähe zur relativ stark frequentierten B19

Geländeneigung

Höhenlage: Flurstück 375/34: ca. 309- 318 m ü. NN

Flurstück 375/16: ca. 312-325 m u. NN

Gelände: in Nordwestrichtung fallend

Baugrund: zum Wertermittlungsstichtag lag kein Baugrundgutachten

vor

Grundstückszuschnitte: relativ regelmäßig, annährend rechteckig, den

Straßenverläufen angepasst

## 3. Nutzung

Das Objekt <u>Flurstück 375/34</u> ist zum Wertermittlungsstichtag ungenutzt (ursprünglich Garten), der Rohbau der Garage wurde offensichtlich in der Zeit der ehem. DDR errichtet.

Das Objekt <u>Flurstück 376/16</u> ist zum Wertermittlungsstichtag ungenutzt (ursprünglich Wohnobjekt).

## Im Einzelnen

## Wohnhaus:

Spitzboden: nicht ausgebaut (nicht begehbar)

Dachgeschoss: Flur/Treppenraum, Innenflur, 3 Wohnräume, davon ein

Durchgangsraum und Ausgang zur Terrasse

Erdgeschoss: Windfang (Windfanganbau), Flur/Treppenraum, Innenflur mit

anschließend Duschraum, Küche und Wohnraum (mit weiterem

Wohnraum als Durchgangsaum)

Kellergeschoss. Lagerräume, Heizkesselraum

Nebengebäude, Lagergebäude: siehe Punkt 1

#### 4. Baujahr

#### Flurstück 375/16

Nach Angabe der Anwesenden zum Tag der Besichtigung und den Bauunterlagen der Anlage wurde das Wohnhaus ursprünglich 1956 geplant (Baugenehmigung von 1963) und errichtet (Eigenheimtyp 54/2 der ehem. DDR), das ursprüngliche Baualter kann durch Erfahrungswerte des Unterzeichners infolge der Bauart bestätigt werden.

Das Nebengebäude könnte ebenfalls in dieser Zeit errichtet worden sein, später die Lagerhalle (nach den Bauunterlagen der Anlage um 1979 bzw.früher).

Nach 1990 wurden am Wohnhaus Investitionen getätigt, soweit ersichtlich und nach Angabe:

- überwiegende Fenster, Eingangs-u. Balkontür (möglicherweise neunziger Jahre)
- Außendämmung (um 2006)
- Duschraum (um 2023)
- örtlich Fußbodennutzschichten, Deckenverkleidungen.

Nach der Anlage 1 der ImmoWertV 21 ergibt sich für das Wohnhaus mit dem Windfanganbau ("erleidet das Schicksal" des ursprünglichen Wohnhauses) eine definierte Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren und infolge der örtlichen und geringen Modernisierungen eine modifizierte Restnutzungsdauer von ca.15 Jahren zum Wertermittlungsstichtag.

Bemerkung: dies ist lediglich eine Rechengröße für den vorläufigen Sachwert und kein Hinweis für eine tatsächliche Restnutzungsdauer.

## 5. Brutto-Grundflächen

Grundlage: DIN 277 8einschl. Außenputz, Dämmung)

Bauunterlagen

Aufmaß des Unterzeichners (Wohnhaus)

Flurstück 375/34

Garage: nicht relevant

Flurstück 375/16

Wohnhaus mit Windfanganbau

 $73 \text{ m}^2 \times 3 + 7 \text{ m}^2 \times 2 = 233 \text{ m}^2$ 

Raumhöhen: Kellergeschoss: um 2,1 m

Erdgeschoss: um 2,7 m Dachgeschoss: um 2,45 m Spitzboden: nicht begehbar

Nebengebäude 52 m² x 3 = 156 m²

Lagerhalle ca. 21 m<sup>2</sup>

#### 6. Bauart

(soweit ersichtlich, nach den Bauunterlagen und nach Angabe der Anwesenden zum Tag der Besichtigung)

Flurstück 375/34

Das Flurstück ist mit einer Garage im Rohbau bebaut:

- . eingeschossig
- . Massivwände (meist Hohlblocksteine, auch Ziegel)
- . flaches Pultdach mit Pappdeckung
- . kein Tor, kein Wandaufbau, keine Dachentwässerung, keine Fußbodennutzschicht
- . Einfriedung: Holzzaun, Maschendrahtzaun
- . Oberfläche: Gras, Gebüsch, Lagerung von Baumaterialien

## Flurstück 375/16

Die Bebauung des betreffenden Grundstückes besteht aus dem Wohnhaus und dem Windfanganbau, dem Nebengebäude, der Lagerhalle und einer Einhausung westlich des Wohnhauses.

Das <u>Wohngebäude</u> ist eingeschossig, zusätzlich mit einem ausgebauten Dachgeschoss und unterkellert.

Der Windfanganbau ist eingeschossig und zusätzlich unterkellert.

Das <u>Nebengebäude</u> ist zweigeschossig mit einem Dachgeschoss (nur bedingt begehbar).

Die sog. Lagerhalle ist eine einseitig offene und eingeschossige Lagermöglichkeit.

#### Im Einzelnen Wohnhaus mit Anbau:

. Wände: Massivwände (im Keller Beton, Natursteine, Ziegel,

Hohlblocksteine, ab dem Erdgeschoss Hohlblocksteine,

Ziegel)

. Decken: über dem Keller Wohnhaus: Massivdecke

(Handmontagedecke mit Füllkörpern)

ab dem Erdgeschoss: möglicherweise auch eine

Massivdecke (Betondecke im Windfanganbau ersichtlich)

. Dachstuhl: Satteldach (offensichtlich Kehlbalkendach), kein Kniestock

Vorbau: flaches Pultdach

. Dachdeckung: Ziegeldeckung (Wohnhaus)

. Dachentwässerung: vorhanden

. Wandaufbau: außen: Putz mit ca. 5 cm Vollwärmeschutz nach Angabe,

Kellerbereich Natursteine als Sichtmauerwerk

innen: verputzt, Duschraum und örtlich in der Küche Wandfliesen, Deckenbereiche auch mit Styroporplatten

verkleidet

. Fenster: meist Kunststoff- Isolierfenster, im Keller auch

Holz- Einfachfenster (keine Außenrollläden)

. Außentüren: Windfang, Terrasse Kunststofftüren

. Innentüren: handelsüblich, der Bauzeit entsprechend ( DDR-Standard)

. Innentreppen: zum Dachgeschoss: Holztreppe,

zum Kellergeschoss: 2 x 6 Stg. Betontreppe

. Außentreppen: zum Windfang: 7 Stg. Massivtreppen

zum Keller: 6 Stg. Massivtreppe (eingehaust)

. Fußbodennutz-

schichten: Kunststoffbelag, Teppichboden, Fliesen, Anbau Dielung,

Terrasse und örtlich im Keller Terrazzoplatten

#### Nebengebäude

(nur sehr bedingt begehbar)

Massivmauerwerk (Hohlblocksteine, Ziegel) möglicherweise Massivdecken Satteldach mit Ziegeldeckung meist unverputzt Einfachfenster, Glasbausteine

#### Lagerhalle

massive Wände (wahrscheinlich Beton, da auch Stützwand zum Hang) Massivdecke (Einschubdielen mit Stahlträgern)

#### Außenanlagen

Grundleitungen/Kanäle/

Schächte, Leitungen: nicht einsehbar

Einfriedung: Holzzaun, Metallzaun, lebender Zaun,

zur Straße Nordseite auch Stützmauer aus Natursteinen

Oberfläche: Gras, Gebüsch, Laubbäume,

Wege und Treppen mit Betonplatten, Terrazzoplatten, großflächig Stützwände aus Sichtnaturmauerwerk, vor dem Gewölbekeller Ausbildung als Terrasse (Terrazzoplatten, Einhausung aus Wellpolyester),

Betonplatten vor dem Haupteingang, örtlich Betonpflaster, Einhausung westlich vom Wohnhaus (provisorisch aus

Holz, flaches Pultdach mit "Preolit"-

Bitumenschindeldeckung - örtlich eingestürzt)

## 7. Zustandsbeschreibung

(soweit ersichtlich)

## Flurstück 375/34

Die Garage entspricht offensichtlich ehem. DDR- Standard.

Auffallend sind fehlende Ausbauleistungen nach Punkt 6.

Die Garage besitzt keinen realistischen Wert und ist im Grunde abbruchwürdig, da sie bei einer Nutzung als Baugrundstück entfernt werden sollte (Baufreiheit).

Die Nutzung für eine Neubebauung ist denkbar (siehe die unmittelbare Nachbarbebauung), das Flurstück ist rechteckig (auch schlauchartig) und mit einer Geländeneigung.

#### Flurstück 375/16

Die Einhausung westlich vom Wohnhaus ist abbruchwürdig:

- einfache provisorische Bauweise
- örtliche massive Dachundichtigkeit.

Das <u>Nebengebäude</u> und die sog. <u>Lagerhalle</u> entsprechen ehem. DDR- Standard, sie sind im Ausbau nicht fertiggestellt.

Eine nachhaltige Nutzung ist künftig als Lager denkbar, negativ ist jedoch die Erreichbarkeit (Geländeneigung, südlich ist im Grunde nur ein relativ schmaler Weg ohne Wendemöglichkeit).

Die Gebäude besitzen keinen realistischen Wert mehr, der zu einer Erhöhung des Verkehrswertes beiträgt.

Mit dem Ansatz von 0 Euro werden keine Abbruchs -und Entsorgungskosten, jedoch auch keine theoretischen Restwerte angesetzt, dies entspricht dem örtlichen Grundstücksmarkt. Der Eigentümer entscheidet über die Zukunft der Gebäude.

Das <u>Wohngebäude</u> und der <u>Windfanganbau</u> entsprechen in ihrer Bauart ehem. DDR-Standard der fünfziger - bzw. sechziger Jahre, die örtlichen Investitionen nach 1990 gemäß Punkt 4 entsprechen offensichtlich der jeweiligen Realisierungszeit.

Auffallende Baumängel/Bauschäden:

- . das Wohnhaus mit dem Anbau entspricht nicht dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz
- . teilweise verschlissener Ausbau.

Nach den Kriterien des ImmoWertV 21, Anlage 4 kann dem Wohngebäude nach einer Einschätzung (siehe Anlage) nur eine Standardstufe von 1,9 zuerkannt werden (im Grunde eine einfache Ausstattung, Dachgeschoss im Grunde noch geringer).

Die Lage des Objektes ist für eine Weiternutzung geeignet (siehe die Lagemerkmale in Pkt. 2).

Die Kubaturen und die Grundrissaufteilungen sind für eine Weiternutzung ebenso geeignet (ausreichende Raumhöhe im Erdgeschoss und im Dachgeschoss nach Punkt 5, relativ zweckmäßiger Zuschnitt), jedoch:

- . Siedlungshauscharakter (örtlich relativ eng, relativ kleine Räume)
- . das Wohnhaus mit dem Windfanganbau ist nicht barrierefrei (teilweise geringe Durchgangsbreiten, relativ steile und enge Treppen, Außentreppen zum Windfang und zur Straße)
- . geringe bis teilweise sehr geringe Raumhöhe im Keller nach Punkt 5.

Das Wohngebäude besitzt einen Restsachwert.

## 8. Sachwert Gebäude

#### Flurstück 375/34

Die Garage belastet den Wert des Grundstückes nach Punkt 6 und 7 infolge Abbruchs-u. Entsorgungskosten.

Diese Kosten schwanken in der Region stark aufgrund der Marktlage und der Steigerung der Entsorgungskosten.

Zum Ansatz kommen mittlere Erfahrungswerte des Unterzeichners.

Ansatz: 2.000,00 Euro

#### Flurstück 375/16

Brutto-Grundfläche

n. Pkt. 5: 233 m² (Wohnhaus, Windfanganbau)

Haustyp gemäß der

ImmoWertV: 101 (Wohnhaus)

Standardstufe im Mittel

nach interner Ein-

schätzung: 1,9 (nach der ImmoWertV aufgrund einer inneren

Einschätzung der Anlage)

Gesamtnutzungsdauer: 80 Jahre (nach der ImmoWertV)

geschätzte modifizierte

Restnutzungsdauer: 15 Jahre (nach Punkt 4)

Wertminderung infolge

Baualter: 81,25 % (linear)

Kostenkennwert: 722,00 €/m² BGF im Mittel gemäß einer Einschätzung

nach der ImmoWertV 21, Anlage 4,

Preisbasis 2010 (einschl. Mehrwertsteuer und

Baunebenkosten)

Regionalfaktur: 1,0 (nach Lit.4)

Indexierung Basis

2010: 187,2 (Stand I/2025)

fehlender Kniestock: Faktor 0,96 (nach Lit. 4)

vorläufiger Sachwert: 233 m² x 722,00 €/m² x 0,1875 x 1,872 x 0,96

56.685,43 Euro

zusätzlich geschätzter Zeitwert

für Nebengebäude, Lagerhalle (Punkt 7): 0 Euro

Summe nach Rundung: 56.500,00 Euro

## 9. <u>Außenanlagen</u>

Der Zeitwert der üblichen Außenanlagen ist nach der Lit.4 im Gebäudesachwert enthalten.

## 10. Bodenwerte

Grundlage für die Bodenwerte ist der entsprechende Bodenrichtwert, herausgegeben vom Katasterbereich Schmalkalden (siehe Anlage).

Danach beträgt der Bodenrichtwert für beide betreffenden Flurstücke 22,00 €/m² (Mischgebiet, erschlossen nach dem BauGB und den Thür. KAG, offene Bebauung, 700 m², Stand 1.1.2024).

Aufgrund der Größe des Grundstückes 375/16 (598 m²) im Vergleich zur Größe des Bodenrichtwertgrundstückes (700 m²) wird nach einem Beschluss des örtlichen Gutachterausschusses vom 10.01.2015 eine Anpassung mit dem Faktor 1,02 vorgenommen.

Somit Bodenwert Flurstück 375/16: 598 m² x 22,00 €/m² x 1,02 = 13.419,12 Euro

nach Rundung: 13.500,00 Euro

Für das Flurstück 375/34 wird der Bodenrichtwert angesetzt.

Somit Bodenwert Flurstück 375/34: 657 m² x 22,00 €/m² = 14.454,00 Euro

nach Rundung: <u>14.500,00 Euro</u>

Bemerkungen: Erschließungskosten bzw. Anliegerbeiträge, die noch anfallen, sind nicht im Bodenwert enthalten.

# 11. vorläufiger Sachwert (vorläufiger Verfahrenswert)

## Flurstück 375/16

Wohnhaus mit Windfang, Nebengebäude, Lagerhalle: 56.500,00 Euro Bodenwert: 13.500.00 Euro

Vorläufiger Sachwert: 70.000,00 Euro

## Flurstück 375/34

Abbruchkosten Garage: - 2.000,00 Euro
Bodenwert: 14.500,00 Euro

Vorläufiger Sachwert: 12.500,00 Euro

## 12. <u>Marktangepasster vorläufiger Sachwert</u> (<u>marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert</u>)

Der betreffende Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises hat 2023 für Einfamilienwohnhäuser Sachwertfaktoren ermittelt (Literatur <sup>4)</sup>).

Sie zeigen, wie sich der Sachwert zum Verkehrswert verhält und berücksichtigen im Grunde die Makrolage in Südthüringen.

#### Flurstück 375/16

Bei einem vorläufigen Sachwert von 70.000,00 € einem Bodenrichtwert von 22,00 €/m² in einer definiert städtischen Lage ergibt sich nach Berechnung ein Sachwertfaktor von 1,24.

Somit marktangepasster vorläufiger Sachwert:

1,24 x 70.000,00 € = 86.800,00 Euro n. Rundung: 87.000.00 Euro

#### Flurstück 375/34

Für derartige Flurstücke wurden keine Marktanpassungsfaktoren ermittelt. Aus Erfahrungswerten des Unterzeichners im örtlichen Gutachterausschuss werden unbebaute aber bebaubare Flächen höher als der Bodenrichtwert gehandelt.

Ansatz: Marktanpassungsfaktor 2,0 x Bodenrichtwert, abzüglich Abbruchkosten Garage

Somit marktangepasster vorläufiger Sachwert:

2,0 x 14.500,00 Euro – 2.000,00 Euro = 27.000,00 Euro

#### 13. Ertragswert

Eine Ertragswertberechnung führt auf dem örtlichen Grundstücksmarkt nicht zum Verkehrswert. Sie ist entbehrlich.

Der Verkehrswert wird vom Sachwert bestimmt. Derartige Wohnobjekte und Gärten werden üblicherweise eigengenutzt, Renditeüberlegungen sind sekundär.

## 14. Verkehrswert (Verfahrenswert)

## Flurstück 375/16

Grundlage für den Verkehrswert ist der marktangepasste vorläufige Sachwert nach Pkt. 12 mit 87.000,00 €.

Der marktangepasste vorläufige Sachwert muss durch eine objektspezifische Marktanpassung an den Verkehrswert angepasst werden (nach einer gutachterlichen Einschätzung):

 Abschlag infolge der Nachteile in der Kubatur und Grundrissaufteilung nach dem Punkt 7:

Faktor 0,85

 Abschlag infolge der Baumängel/Bauschäden nach dem Punkt 7:

Faktor 0,90

. geschätzte Beräumungs-u. Entsorgungskosten (manuelle Beräumung, problematische Zufahrt), geschätzt:

9.000,00€

#### Somit Verkehrswert:

87.000,00 Euro x 0,85 x 0,90 – 9.000,00 Euro = 57.555,00 Euro nach Rundung: 57.500,00 Euro

#### Flurstück 375/34

Grundlage für den Verkehrswert ist der vorläufige Sachwert nach Punkt 11 mit 27.000,00 Euro.

## Anpassung:

. geschätzte Beräumungs-u. Entsorgungskosten (manuelle Beräumung, problematische Zufahrt), geschätzt:

4.000,00€

#### Somit Verkehrswert:

# 27.000,00 Euro - 4.000,00 Euro = 23.000,00 Euro

<u>Anlagen</u> 2 Lagepläne, 2 x Bauzeichnungen (Lageplan und Wohnhausgrundriss), 12 Fotos)



Flurstück:

Flur:

375 / 34

### Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Hohenwindenstraße 13 a 99086 Erfurt

Gemeinde:Meiningen

Kreis: Schmalkalden-Meiningen

# Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte 1:1000

Erstellt am 03.04.2025





## Thüringer Landesamt für **Bodenmanagement und Geoinformation**

Hohenwindenstraße 13 a 99086 Erfurt

# Auszug aus dem Liegenschaftskataster


Liegenschaftskarte 1:1000


Erstellt am 03.04.2025


Flurstück: 375 / 16 Flur:

Gemeinde:Meiningen


Kreis: Schmalkalden-Meiningen

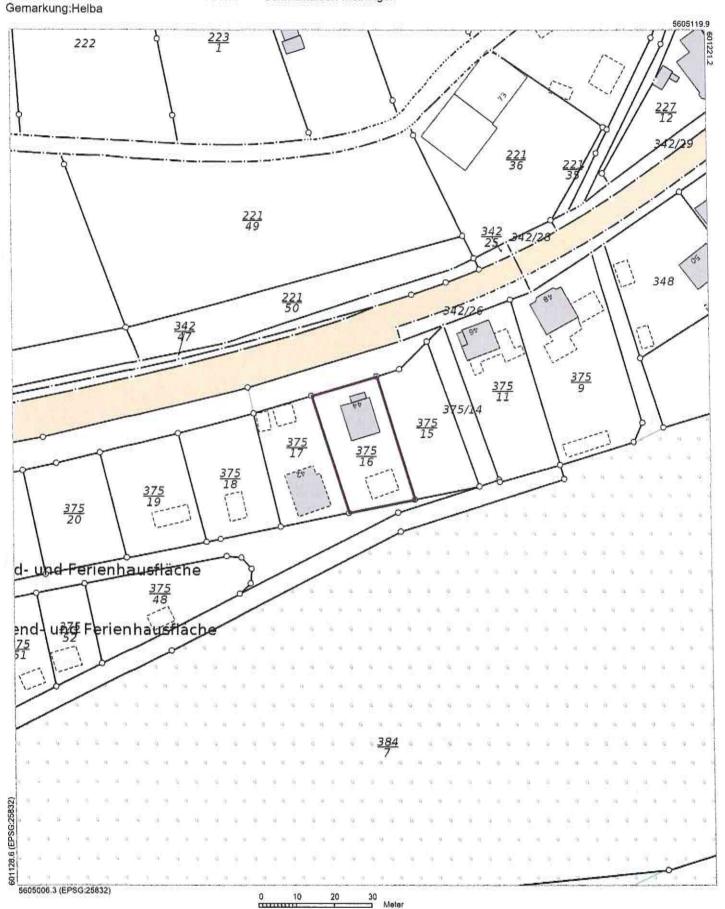

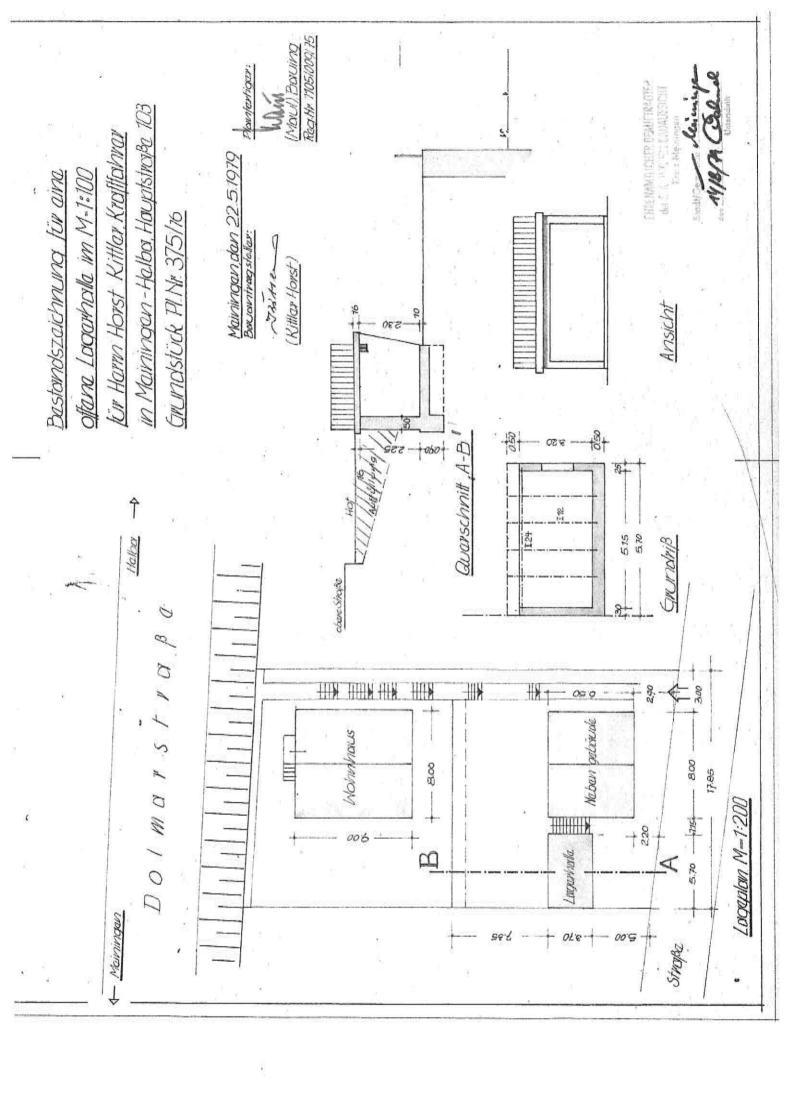

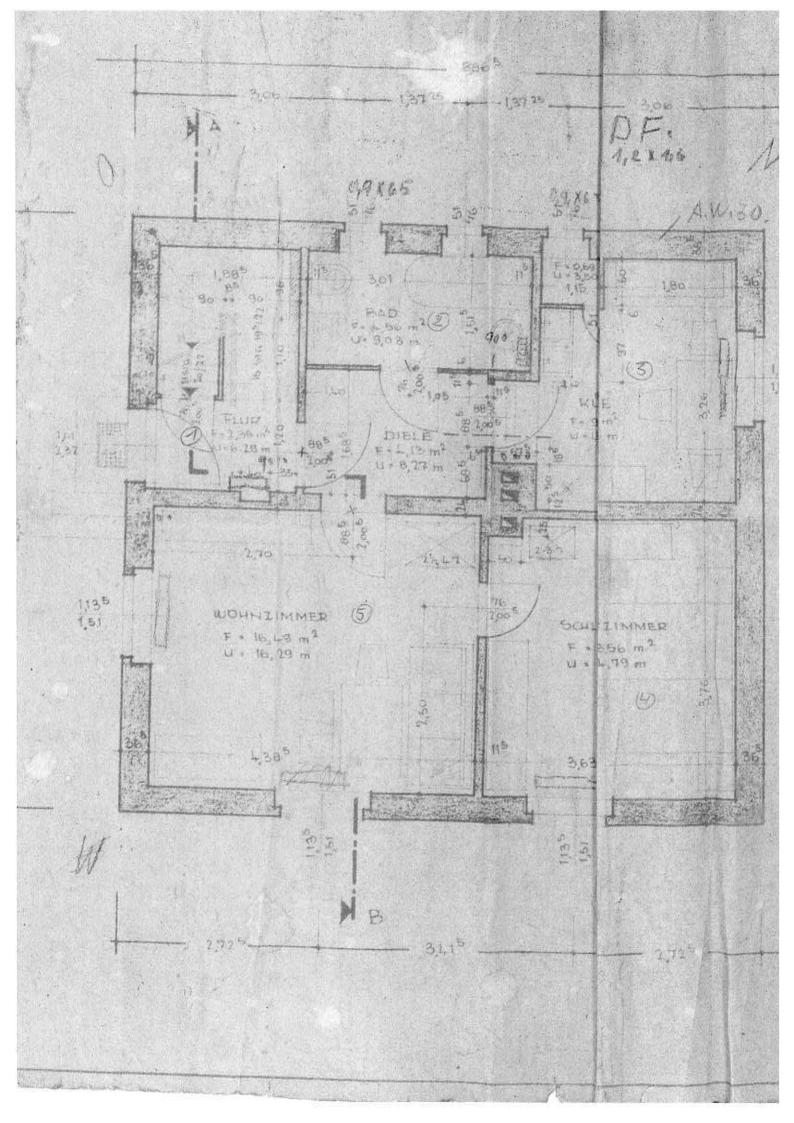




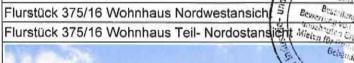



Flurstück 375/16 Wohnhaus Südostansicht mit Terrasse



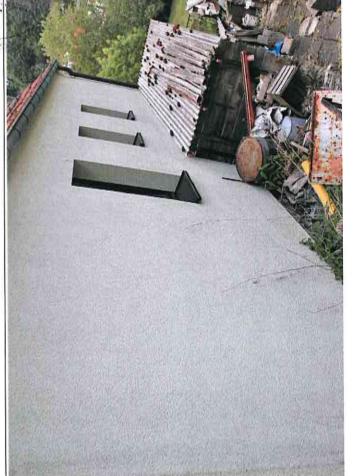





Flurstück 375/16 Wohnhaus Außentreppe Windfanganbau, Flurstück 375/16 Wohnhaus Erdgeschoss Flur/Treppenraum











Flurstück 375/34 Nordansicht

Flurstück 375/34 Nordwestansicht südöstlicher Bereich

Flurstuck 375/34 Nordwestansicht

Flurstuck 375/34 Straße Nordwestseite



